

2018年05月23日

お客様

東京都町田市小山町789-9
電話番号：042-705-8312
FAX：042-794-8317
Mail：welcome@mci-eng.co.jp
エムシーアイエンジニアリング株式会社
鶴野 和孝

不具合のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てにあずかり、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社製品「DIO-5440GPB」に不具合があることが判明しました。不具合の内容は

「788Binary」モードにおいて、GPIB側から「IFC」信号を受診した場合、出力ポート（LD1～LD8）をクリアする際に、制御出力（*LD_CLK, *TD_CLK, *TLK, *LSN, RMT, *SPM, *TRG, *DCL）に負のパルス約2.5uSが発生してしまうというものです。

この不具合は「788Binary」モードの場合のみに発生し、他の「788Ascii」モードや「5440」モードでは発生しません。

本製品「DIO-5440GPB」を「788Binary」モードでご利用される場合、ファームの修正を弊社までご連絡・ご用命下さいますようお願いいたします。

以上、よろしく申し上げます。

敬具